

MISE A JOUR DU DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE

-

UNIVERSITE DU SUD - TOULON VAR



19

Bâtiment S
Avenue de l'Université
83 957 LA GARDE



SYNTHESE DU DIAGNOSTIC INITIAL	
Nombre d'obstacle du diagnostic	40
Montant global du diagnostic	60 040 € HT

SYNTHESE DE LA MISE A JOUR	
Travaux réalisés	1
Travaux supprimés (ajustement normatif)	1
Travaux supprimés (sanitaires rendus mixtes)	0
Travaux supprimés (voirie ou partie réservée au personnel)	1
Préconisation modifiée	0
Nombre d'obstacle de la mise à jour	37
Montant global de la mise à jour	55 640 € HT

DEROGATIONS			
Localisation	Motif	Moyen de substitution	Photo
D10.1	Impossibilité technique	Pose d'un monte-escalier	

FICHE RECAPITULATIVE

CLIENT	MISSION	SITE
UNIVERSITE DU SUD-TOULON VAR	Mise à jour du diagnostic technique sur l'accessibilité des personnes handicapées	19 - Bâtiment S - La Garde

FONCTION	OBSTACLE	OBSTACLE RESOLU OU SUPPRIME
Abords	C1.1 C1.2 D2.1 C2.2 D2.3 C3	
Entrée	C4 C5.1 C5.2 C6.1 C6.2 C6.3	C4
Niveau 0	C7 C8.1 C8.2 C8.3 C9.1 C9.2 C9.3 D10.1 C10.2 C10.3 C11.1 C11.2 C12	
Circulation verticale	C13 C14	
Niveau 1	C15.1 C15.2 C15.3 C16.1 C16.2 C17.1 C17.2 C18.1 C18.2 C19.1 C19.2 C19.3 C20	C16.2 C20

OBSTACLE		PRECONISATION	COUT	Obstacle résolu	Commentaire
C1.1	CHEX (CHEMINEMENT EXTERIEUR)	Depuis référence - vers bâtiment S	Reste inchangé. Voir OC 1.2	0 € HT	NON Pas de travaux
C1.2	CHEX (CHEMINEMENT EXTERIEUR)	Depuis référence - vers bâtiment S	Baliser en amont l'accès adapté aux UFR (côté amphi 400)	300 € HT	NON
D2.1	ESCE (ESCALIER EXTERIEUR)	Vers l'entrée	Reste inchangé car les UFR ne passent pas par là. Voir OC 1.2	0 € HT	NON Pas de travaux
C2.2	ESCE (ESCALIER EXTERIEUR)	Vers l'entrée	Poser des nez de marches, des bandes podotactiles et contraster les contremarches	650 € HT	NON
D2.3	ESCE (ESCALIER EXTERIEUR)	Vers l'entrée	Poser une main courante de chaque côté de l'escalier	650 € HT	NON
C3	CHEX (CHEMINEMENT EXTERIEUR)	Vers l'entrée	Remplacer par une grille à mailles carrées conforme	1 600 € HT	NON
C4	PRTE (PORTE EXTERIEURE)	Entrée principale - Niveau 0	Poser un paillason armé et conforme	2 000 € HT	OUI Travaux réalisés
C5.1	ESCE (ESCALIER EXTERIEUR)	Vers entrée niveau 1	Poser des nez de marches, des bandes podotactiles et contraster les contremarches	9 320 € HT	NON
C5.2	ESCE (ESCALIER EXTERIEUR)	Vers entrée niveau 1	Poser autre une main courante	3 300 € HT	NON
C6.1	PRTE (PORTE EXTERIEURE)	Entrée - Niveau 1	Reste inchangé. L'accès donne sur un escalier.	0 € HT	NON Pas de travaux
C6.2	PRTE (PORTE EXTERIEURE)	Entrée - Niveau 1	Reste inchangé. L'accès donne sur un escalier	0 € HT	NON Pas de travaux
C6.3	PRTE (PORTE EXTERIEURE)	Entrée - Niveau 1	Reste inchangé. L'accès donne sur un escalier	0 € HT	NON Pas de travaux
C7	BURE (BUREAU)	x3	Déposer la joue des meubles pour permettre le passage des jambes	0 € HT	NON
C8.1	SNTR (SANITAIRE)	Femme - Adapté	Voir préconisation faite en OC 8.3	0 € HT	NON Pas de travaux
C8.2	SNTR (SANITAIRE)	Femme - Adapté	Poser une barre d'appui coudée, un lave-mains et baliser avec un pictogramme normalisé	1 450 € HT	NON
C8.3	SNTR (SANITAIRE)	Femme - Adapté	Supprimer le lavabo près de l'entrée, poser un conforme, baisser équipement et poser miroir	1 500 € HT	NON
C9.1	SNTR (SANITAIRE)	Homme - Adapté	Voir préconisation faite en OC 9.3	0 € HT	NON Pas de travaux
C9.2	SNTR (SANITAIRE)	Homme - Adapté	Poser une barre d'appui coudée, un lave-mains et baliser avec un pictogramme normalisé	1 450 € HT	NON
C9.3	SNTR (SANITAIRE)	Homme - Adapté	Supprimer le lavabo près de l'entrée, poser un conforme, baisser équipement et poser miroir	1 500 € HT	NON
D10.1	ESCI (ESCALIER INTERIEUR)	Vers amphithéâtre - Demi-niveau	Fixation d'un monte escalier rabattable contre le mur	12 000 € HT	NON
C10.2	ESCI (ESCALIER INTERIEUR)	Vers amphithéâtre - Demi-niveau	Poser des nez de marches, des bandes podotactiles et contraster les contremarches	1 160 € HT	NON
C10.3	ESCI (ESCALIER INTERIEUR)	Vers amphithéâtre - Demi-niveau	Inchangé, voir OD 10.1	0 € HT	NON Pas de travaux
C11.1	ESCI (ESCALIER INTERIEUR)	De l'amphi - x2	Prévoir une plateforme amovible rétractable (300€) et une aide à la personne pour accéder au bureau	0 € HT	NON

OBSTACLE		PRECONISATION	COUT	Obstacle résolu	Commentaire	
C11.2	ESCI (ESCALIER INTERIEUR)	De l'amphi - x2	Poser une bande podotactile sur chaque marche palière	300 € HT	NON	
C12	PBLA (SALLE RECEVANT DU PUBLIC ASSIS)	Amphithéâtre - x2	Installer des postes adaptés aux UFR. Retirer des gradins si nécessaire	800 € HT	NON	
C13	ASCE (ASCENSEUR)		Compléter le tableau avec 1 dispositif de signaux sonores/visuels	5 000 € HT	NON	
C14	ESCI (ESCALIER INTERIEUR)	De 0 à 1	Poser des nez de marches, des bandes podotactiles et contraster les contremarches	1 210 € HT	NON	
C15.1	ESCI (ESCALIER INTERIEUR)	De l'amphi - x2	Utiliser les places adaptées en haut de l'amphi et prévoir une aide pour accéder au bureau prof	0 € HT	NON	Pas de travaux
C15.2	ESCI (ESCALIER INTERIEUR)	De l'amphi - x2	Poser une bande podotactile sur chaque marche palière	450 € HT	NON	
C15.3	ESCI (ESCALIER INTERIEUR)	De l'amphi - x2	Poser une main courante sur mur de chaque côté	3 000 € HT	NON	
C16.1	PBLA (SALLE RECEVANT DU PUBLIC ASSIS)	Amphithéâtre	Installer des postes adaptés aux UFR en haut des gradins	600 € HT	NON	
C16.2	PBLA (SALLE RECEVANT DU PUBLIC ASSIS)	Amphithéâtre	Poser une BIM	1 500 € HT	NON	Travaux supprimés - Ajustement normatif
C17.1	BURE (BUREAU)	Secrétariat - x2	Poser la boîte aux lettres à hauteur conforme	0 € HT	NON	
C17.2	BURE (BUREAU)	Secrétariat - x2	Poser une tablette d'écriture conforme	600 € HT	NON	
C18.1	CHIN (CHEMINEMENT INTERIEUR)	Rampe	Reste inchangé, la configuration ne permet pas la création d'une rampe conforme. Prévoir une aide	0 € HT	NON	Pas de travaux
C18.2	CHIN (CHEMINEMENT INTERIEUR)	Rampe	Régler le ferme porte	0 € HT	NON	
C19.1	SNTR (SANITAIRE)	x2	Régler le ferme porte	0 € HT	NON	
C19.2	SNTR (SANITAIRE)	x2	Créer un sanitaire adapté à tous avec dimensions conformes et équipements réglementaires	7 500 € HT	NON	
C19.3	SNTR (SANITAIRE)	x2	Poser un lavabo conforme avec robinetterie adaptée et baisser les équipements	1 300 € HT	NON	
C20	BURE (BUREAU)	x9	Rabaisser le dispositif à hauteur conforme	900 € HT	NON	Travaux supprimés - Personnel

MONTANT TOTAL DU DIAGNOSTIC
MONTANT TOTAL DE LA MISE A JOUR

60 040 € HT

MAITRE D'OUVRAGE
UNIVERSITE DU SUD-TOULON VAR

Site
19 - Bâtiment S - La Garde

Localisation
**Avenue de l'Université
LA GARDE**

Obstacle critique n° **C1.1**

Fonction Abords

CHEX (CHEMINEMENT EXTERIEUR) - Depuis référence - vers bâtiment S

Description



Le revêtement ne permet pas le roulage du fauteuil

Principe

Reste inchangé
Les UFR ne passent par ce cheminement
Voir préconisation faite obstacle n° C 1.2



Voir obstacle n° C 1.2

MAITRE D'OUVRAGE
UNIVERSITE DU SUD-TOULON VAR

Site
19 - Bâtiment S - La Garde

Localisation
**Avenue de l'Université
LA GARDE**

Obstacle critique n° **C1.2**

Fonction Abords
CHEX (CHEMINEMENT EXTERIEUR) - Depuis référence - vers bâtiment S 

Description 
Absence de signalisation adaptée vers l'entrée du site

Principe
Baliser en amont l'accès adapté aux UFR
vers l'entrée du site (côté Amphi 400)



BALISAGE	qtés	estim	détail	TOTAL
	estim	unit HT	€ HT	
panneau de signalisation	1			
			TOTAL	300

MAITRE D'OUVRAGE
UNIVERSITE DU SUD-TOULON VAR

Site
19 - Bâtiment S - La Garde

Localisation
**Avenue de l'Université
LA GARDE**

Obstacle critique n° **D2.1**

Fonction Abords
ESCE (ESCALIER EXTERIEUR) - Vers l'entrée



Description

Escalier non doublé d'un dispositif de franchissement conforme

Principe

Reste inchangé. Les UFR n'emprunteront pas ce passage pour accéder au bâtiment
Voir préconisation faite en OC 1.2



Voir obstacle n° C 1.2

MAITRE D'OUVRAGE
UNIVERSITE DU SUD-TOULON VAR

Site
19 - Bâtiment S - La Garde

Localisation
**Avenue de l'Université
 LA GARDE**

Obstacle critique n° **C2.2**

Fonction Abords
ESCE (ESCALIER EXTERIEUR) - Vers l'entrée



Description

- Absence de bande podotactile d'éveil sur le palier**
- Absence de contremarche sur la première et/ou la dernière marche**
- Absence de nez de marches contrastés et/ou non glissants**

Principe

- Traiter les nez de marches par des bandes antidérapantes
- Traiter les deux contremarches par des bandes visuellement contrastées
- Traiter chaque marche palière par une bande podotactile adhésive contrastée



MARQUAGE NEZ DE MARCHES	qtés	estim unit HT	détail € HT	TOTAL € HT
	estim			
nombre	5			
revêtement de sol finitions				
TOTAL				270

MARQUAGE DES CONTREMARCHES	qtés	estim unit HT	détail € HT	TOTAL € HT
	estim			
nombre de bandes	2			
contremarches				
TOTAL				110

POSE DE BANDE PODOTACTILE	qtés	estim unit HT	détail € HT	TOTAL € HT
	estim			
nombre de bandes	1			
bande podotactile				
TOTAL				270

MAITRE D'OUVRAGE
UNIVERSITE DU SUD-TOULON VAR

Site
19 - Bâtiment S - La Garde

Localisation
**Avenue de l'Université
 LA GARDE**

Obstacle critique n° **C2.3**

Fonction Abords
ESCE (ESCALIER EXTERIEUR) - Vers l'entrée



Description

Absence de main courante

Principe

Pose d'une main courante de chaque côté de l'escalier



POSE MAIN COURANTE	qtés	estim	détail	TOTAL
	estim	unit HT	€ HT	
quantité	2			650
main courante sur potelets finitions, peinture				
TOTAL				

MAITRE D'OUVRAGE
UNIVERSITE DU SUD-TOULON VAR

Site
19 - Bâtiment S - La Garde

Localisation
**Avenue de l'Université
LA GARDE**

Obstacle critique n° **C3**

Fonction Abords
CHEX (CHEMINEMENT EXTERIEUR) - Vers l'entrée



Description

Présence de grille non conforme dans le cheminement

Principe

Remplacement par une grille à mailles carrées de 2x2cm



CHANGEMENT DE LA GRILLE	qtés	estim	détail	TOTAL
	estim	unit HT	€ HT	
quantité	1			
fourniture et pose d'une grille maille carré 2x2cm				
TOTAL				1 600

MAITRE D'OUVRAGE
UNIVERSITE DU SUD-TOULON VAR

Site
19 - Bâtiment S - La Garde

Localisation
**Avenue de l'Université
 LA GARDE**

Obstacle critique n° **C5.1**

Fonction Entrée
ESCE (ESCALIER EXTERIEUR) - Vers entrée niveau 1



Description

Absence de bande podotactile d'éveil sur le palier
Absence de contremarche sur la première et/ou la dernière marche
Absence de nez de marches contrastés et/ou non glissants

Principe

Traiter les nez de marches par des bandes antidérapantes
 Traiter les deux contremarches par des bandes visuellement contrastées
 Traiter chaque marche palière par une bande podotactile adhésive contrastée



MARQUAGE NEZ DE MARCHES	qtés estim	estim unit HT	détail € HT	TOTAL € HT
nombre	27			
revêtement de sol finitions				
TOTAL				5 340

MARQUAGE DES CONTREMARCHES	qtés estim	estim unit HT	détail € HT	TOTAL € HT
nombre de bandes	8			
contremarches				
TOTAL				1 580

POSE DE BANDE PODOTACTILE	qtés estim	estim unit HT	détail € HT	TOTAL € HT
nombre de bandes	4			
bande podotactile				
TOTAL				2 400

MAITRE D'OUVRAGE
UNIVERSITE DU SUD-TOULON VAR

Site
19 - Bâtiment S - La Garde

Localisation
**Avenue de l'Université
 LA GARDE**

Obstacle critique n° **C5.2**

Fonction Entrée
ESCE (ESCALIER EXTERIEUR) - Vers entrée niveau 1



Description

Absence de seconde main courante

Principe

Pose d'une main courante supplémentaire sur le mur



POSE MAIN COURANTE	qtés	estim	détail	TOTAL
	estim	unit HT	€ HT	
quantité	1			3 300
main courante sur écuers finitions, peinture				
TOTAL				3 300

MAITRE D'OUVRAGE
UNIVERSITE DU SUD-TOULON VAR

Site
19 - Bâtiment S - La Garde

Localisation
**Avenue de l'Université
LA GARDE**

Obstacle critique n° **C6.1**

Fonction Entrée
PRTE (PORTE EXTERIEURE) - Entrée - Niveau 1



Description

Présence de grille non conforme dans le cheminement

Principe

Reste inchangé
Donne sur un escalier



PAS DE PRECONISATION BATIMENT

MAITRE D'OUVRAGE
UNIVERSITE DU SUD-TOULON VAR

Site
19 - Bâtiment S - La Garde

Localisation
**Avenue de l'Université
LA GARDE**

Obstacle critique n° **C6.2**

Fonction Entrée
PRTE (PORTE EXTERIEURE) - Entrée - Niveau 1



Description

Présence d'un ressaut excessif sur le seuil de la porte

Principe

Reste inchangé
Donne sur un escalier



PAS DE PRECONISATION BATIMENT

MAITRE D'OUVRAGE
UNIVERSITE DU SUD-TOULON VAR

Site
19 - Bâtiment S - La Garde

Localisation
**Avenue de l'Université
LA GARDE**

Obstacle critique n° **C6.3**

Fonction Entrée
PRTE (PORTE EXTERIEURE) - Entrée - Niveau 1



Description

Le paillason ne permet pas le roulage du fauteuil

Principe

Reste inchangé
Donne sur un escalier



PAS DE PRECONISATION BATIMENT

MAITRE D'OUVRAGE
UNIVERSITE DU SUD-TOULON VAR

Site
19 - Bâtiment S - La Garde

Localisation
**Avenue de l'Université
LA GARDE**

Obstacle critique n° **C7**

Fonction Niveau 0
BURE (BUREAU) - x3




Description

Mobilier de bureau ne permettant pas le passage des genoux

Principe

Retirer la joue des meubles pour laisser un vide en partie inférieure (0,30 m de profondeur) et permettre le passage des genoux

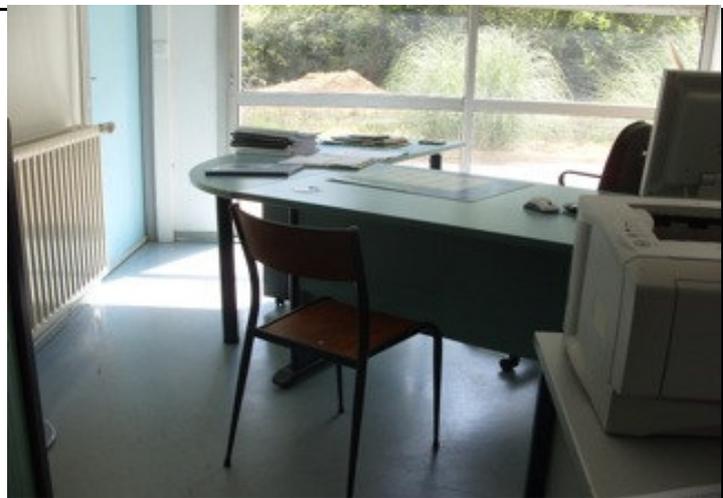

PETITS TRAVAUX EN INTERNE

MAITRE D'OUVRAGE
UNIVERSITE DU SUD-TOULON VAR

Site
19 - Bâtiment S - La Garde

Localisation
**Avenue de l'Université
LA GARDE**

Obstacle critique n° **C8.1**

**Fonction Niveau 0
SNTR (SANITAIRE) - Femme - Adapté**




Description

Espace de manœuvre insuffisant

Principe

Voir préconisation faite en obstacle
n° C 8.3

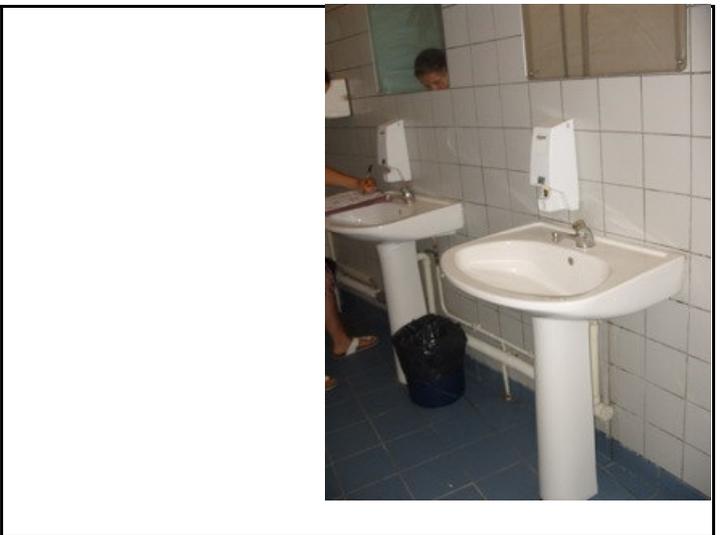

Voir obstacle n° C 8.3

MAITRE D'OUVRAGE
UNIVERSITE DU SUD-TOULON VAR

Site
19 - Bâtiment S - La Garde

Localisation
**Avenue de l'Université
 LA GARDE**

Obstacle critique n° **C8.2**

Fonction Niveau 0
SNTR (SANITAIRE) - Femme - Adapté



Description
Absence de signalisation adaptée
Barre d'appui non conforme
Absence de lave mains adapté

Principe

Poser un lave-mains avec robinetterie adaptés
 Respecter 30 cm de profondeur, 70 cm de hauteur et 60 cm de largeur pour un évidement confortable sous lavabo
 Remplacer par une barre d'appui coudée (hauteur comprise entre 70 et 80 cm)
 Baliser avec un pictogramme normalisé



SANITAIRE mise en conformité	qtés	estim	détail	TOTAL
	estim	unit HT	€ HT	
dépose des équipements existants installation de lavabo (hauteur conforme 80 cm) et siphon décentré robinetterie mélangeur monobranche raccord alimentation et vidange pose d'une barre coudée conforme signalétique travaux d'adaptation raccords revêtements et finitions				
TOTAL				1 450

MAITRE D'OUVRAGE
UNIVERSITE DU SUD-TOULON VAR

Site
19 - Bâtiment S - La Garde

Localisation
**Avenue de l'Université
 LA GARDE**

Obstacle critique n° **C8.3**

**Fonction Niveau 0
 SNTR (SANITAIRE) - Femme - Adapté**



Description
**Hauteur des équipements non conforme
 Absence de lavabo adapté**

Principe

Retirer le lavabo proche de l'entrée pour conforter l'espace de manœuvre
 Remplacer l'autre par un lavabo, et une robinetterie adaptés
 Respecter 30 cm de profondeur, 70 cm de hauteur et 60 cm de largeur pour un évidement confortable sous lavabo
 Rabaisser les équipements à une hauteur conforme
 Ajouter un miroir à une hauteur conforme



SANITAIRE mise en conformité	qtés estim	estim unit HT	détail € HT	TOTAL € HT
dépose des équipements existants				
installation de lavabo (hauteur conforme 80 cm) et siphon décentré				
robinetterie mélangeur monobranche				
raccord alimentation et vidange				
ajout miroir (ht maxi bas du miroir 105 cm)				
déplacement équipement (ht comprise entre 90 et 130 cm)				
travaux d'adaptation raccords revêtements et finitions				
			TOTAL	1 500

MAITRE D'OUVRAGE
UNIVERSITE DU SUD-TOULON VAR

Site
19 - Bâtiment S - La Garde

Localisation
**Avenue de l'Université
LA GARDE**

Obstacle critique n° **C9.1**

Fonction Niveau 0
SNTR (SANITAIRE) - Homme - Adapté



Description

Espace de manœuvre insuffisant

Principe

Voir préconisation faite en obstacle
n° C 9.3



Voir obstacle n° C 9.3

MAITRE D'OUVRAGE
UNIVERSITE DU SUD-TOULON VAR

Site
19 - Bâtiment S - La Garde

Localisation
**Avenue de l'Université
 LA GARDE**

Obstacle critique n° **C9.2**

Fonction Niveau 0
SNTR (SANITAIRE) - Homme - Adapté



Description
Absence de signalisation adaptée
Barre d'appui non conforme
Absence de lave mains et de robinetterie adaptés

Principe

Remplacer par un lavabo, et une robinetterie adaptés
 Respecter 30 cm de profondeur, 70 cm de hauteur et 60 cm de largeur pour un évidement confortable sous lavabo
 Remplacer par une barre d'appui coudée (hauteur comprise entre 70 et 80 cm)
 Baliser avec un pictogramme normalisé



SANITAIRE mise en conformité	qtés estim	estim unit HT	détail € HT	TOTAL € HT
dépose des équipements existants installation de lavabo (hauteur conforme 80 cm) et siphon décentré robinetterie mélangeur monobranche raccord alimentation et vidange pose d'une barre coudée conforme signalétique travaux d'adaptation raccords revêtements et finitions				
TOTAL				1 450

MAITRE D'OUVRAGE
UNIVERSITE DU SUD-TOULON VAR

Site
19 - Bâtiment S - La Garde

Localisation
**Avenue de l'Université
 LA GARDE**

Obstacle critique n° **C9.3**

Fonction Niveau 0
SNTR (SANITAIRE) - Homme - Adapté



Description
Hauteur des équipements non conforme
Absence de lavavabo adapté

Principe

Retirer le lavabo proche de l'entrée pour conforter l'espace de manœuvre
 Remplacer l'autre par un lavabo, et une robinetterie adaptés
 Respecter 30 cm de profondeur, 70 cm de hauteur et 60 cm de largeur pour un évidement confortable sous lavabo
 Rabaissier les équipements à une hauteur conforme
 Ajouter un miroir à une hauteur conforme



SANITAIRE mise en conformité	qtés estim	estim unit HT	détail € HT	TOTAL € HT
dépose des équipements existants installation de lavabo (hauteur conforme 80 cm) et siphon décentré robinetterie mélangeur monobranche raccord alimentation et vidange ajout miroir (ht maxi bas du miroir 105 cm) déplacement équipement (ht comprise entre 90 et 130 cm) travaux d'adaptation raccords revêtements et finitions				
TOTAL				1 500

MAITRE D'OUVRAGE
UNIVERSITE DU SUD-TOULON VAR

Site
19 - Bâtiment S - La Garde

Localisation
**Avenue de l'Université
LA GARDE**

Obstacle critique n° **D10.1**

Fonction Niveau 0
ESCI (ESCALIER INTERIEUR) - Vers amphithéâtre - Demi niveau



Description

Escalier non doublé d'un dispositif de franchissement conforme

Principe

Fixation d'un monte escalier rabattable
contre le mur opposé à la main courante



MONTE ESCALIER	qtés estim	estim unit HT	détail € HT	TOTAL € HT
Matériel de base				
Installation électrique				
Modification du mur de support				
Fixations raccords finitions				
			TOTAL	12 000

DEMANDE DE DEROGATION NECESSAIRE

MAITRE D'OUVRAGE
UNIVERSITE DU SUD-TOULON VAR

Site
19 - Bâtiment S - La Garde

Localisation
Avenue de l'Université
LA GARDE

Obstacle critique n° C10.2

Fonction Niveau 0
ESCI (ESCALIER INTERIEUR) - Vers amphithéâtre - Demi niveau



Description

Absence de bande podotactile d'éveil sur le palier
Absence de contremarche sur la première et/ou la dernière marche
Absence de nez de marches contrastés et/ou non glissants

Principe

Traiter les nez de marches par des bandes antidérapantes
Traiter les deux contremarches par des bandes visuellement contrastées
Traiter chaque marche palière par une bande podotactile adhésive contrastée



MARQUAGE NEZ DE MARCHES	qtés estim	estim unit HT	détail € HT	TOTAL € HT
nombre	8			
revêtement de sol finitions				
TOTAL				670

MARQUAGE DES CONTREMARCHES	qtés estim	estim unit HT	détail € HT	TOTAL € HT
nombre de bandes	2			
contremarches				
TOTAL				340

POSE DE BANDE PODOTACTILE	qtés estim	estim unit HT	détail € HT	TOTAL € HT
nombre de bandes	1			
bande podotactile				
TOTAL				150

MAITRE D'OUVRAGE
UNIVERSITE DU SUD-TOULON VAR

Site
19 - Bâtiment S - La Garde

Localisation
**Avenue de l'Université
LA GARDE**

Obstacle critique n° **C10.3**

Fonction Niveau 0
ESCI (ESCALIER INTERIEUR) - Vers amphithéâtre - Demi niveau



Description

Absence de seconde main courante

Principe

Reste inchangé. Le monte escalier est posé de ce côté du mur



Voir obstacle n° D 10.1

MAITRE D'OUVRAGE
UNIVERSITE DU SUD-TOULON VAR

Site
19 - Bâtiment S - La Garde

Localisation
**Avenue de l'Université
LA GARDE**

Obstacle critique n° **C11.1**

Fonction Niveau 0
ESCI (ESCALIER INTERIEUR) - De l'amphi - x2



Description

Escalier non doublé d'un dispositif de franchissement conforme

Principe

Prévoir une plateforme amovible rétractable
à ranger à proximité (300€)
Aide à la personne le cas échéant pour
pouvoir accéder au bureau professeur



PAS DE PRECONISATION BATIMENT

MAITRE D'OUVRAGE
UNIVERSITE DU SUD-TOULON VAR

Site
19 - Bâtiment S - La Garde

Localisation
**Avenue de l'Université
 LA GARDE**

Obstacle critique n° **C11.2**

Fonction Niveau 0
ESCI (ESCALIER INTERIEUR) - De l'amphi - x2



Description

Absence de bande podotactile d'éveil sur le palier

Principe

Traiter chaque marche palière par une bande podotactile adhésive contrastée



POSE DE BANDE PODOTACTILE	qtés	estim	détail	TOTAL
	estim	unit HT	€ HT	
nombre de bandes	2			
bande podotactile				
TOTAL				300

MAITRE D'OUVRAGE
UNIVERSITE DU SUD-TOULON VAR

Site
19 - Bâtiment S - La Garde

Localisation
**Avenue de l'Université
 LA GARDE**

Obstacle critique n° **C12**

Fonction Niveau 0
PBLA (SALLE RECEVANT DU PUBLIC ASSIS) - Amphithéâtre - x2



Description

Absence de mobilier adapté

Principe

Installer des postes de travail avec un mobilier adapté en haut des gradins
 Retirer une rangée de sièges si nécessaire



AMENAGEMENT POSTES TRAVAIL ADAPTES	qtés	estim	détail	TOTAL
	estim	unit HT	€ HT	
quantité	2			
retrait rangée de gradins existante fourniture et pose mobilier adapté raccords et finitions				
TOTAL				800

MAITRE D'OUVRAGE
UNIVERSITE DU SUD-TOULON VAR

Site
19 - Bâtiment S - La Garde

Localisation
**Avenue de l'Université
 LA GARDE**

Obstacle critique n° **C13**

**Fonction Circulation verticale
 ASCE (ASCENSEUR)**



Description

Absence de signaux sonore et visuel conformes à l'intérieur comme à l'extérieur

Principe

Modifier ou compléter le tableau avec un dispositif de signaux sonore et visuel : numéro d'étage, flèches de déplacement, présence sur paliers, mouvements dans la cabine, voyants commandes de secours, relief ou braille



MISE EN CONFORMITE ASCENSEUR <i>PROVISION en attente estimation ascensoriste contractuel, sous réserve compatibilité des matériels</i>	qtés	estim	détail	TOTAL
	estim	unit HT	€ HT	€ HT
signalisation sonore, visuelle et braille				5 000

MAITRE D'OUVRAGE
UNIVERSITE DU SUD-TOULON VAR

Site
19 - Bâtiment S - La Garde

Localisation
**Avenue de l'Université
 LA GARDE**

Obstacle critique n° **C14**

**Fonction Circulation verticale
 ESCI (ESCALIER INTERIEUR) - De 0 à 1**



Description

Absence de bande podotactile d'éveil sur le palier
Absence de contremarche sur la première et/ou la dernière marche
Nez de marches contrastés et/ou non glissants défectueux

Principe

Retraiter le nez de marche défectueux par une bande antidérapante
 Traiter les deux contremarches par des bandes visuellement contrastées
 Traiter chaque marche palière par une bande podotactile adhésive contrastée



MARQUAGE NEZ DE MARCHES	qtés estim	estim unit HT	détail € HT	TOTAL € HT
nombre	1			
revêtement de sol finitions				
TOTAL				80

MARQUAGE DES CONTREMARCHES	qtés estim	estim unit HT	détail € HT	TOTAL € HT
nombre de bandes	4			
contremarches				
TOTAL				320

POSE DE BANDE PODOTACTILE	qtés estim	estim unit HT	détail € HT	TOTAL € HT
nombre de bandes	2			
bande podotactile				
TOTAL				810

MAITRE D'OUVRAGE
UNIVERSITE DU SUD-TOULON VAR

Site
19 - Bâtiment S - La Garde

Localisation
**Avenue de l'Université
LA GARDE**

Obstacle critique n° **C15.1**

Fonction Niveau 1
ESCI (ESCALIER INTERIEUR) - De l'amphi - x3



Description

Escalier non doublé d'un dispositif de franchissement conforme (x3)

Principe

Utiliser les postes adaptés préconisés à l'obstacle n° C 16
Pour un professeur, prévoir une aide à la personne le cas échéant



PAS DE PRECONISATION BATIMENT

MAITRE D'OUVRAGE
UNIVERSITE DU SUD-TOULON VAR

Site
19 - Bâtiment S - La Garde

Localisation
**Avenue de l'Université
 LA GARDE**

Obstacle critique n° **C15.2**

**Fonction Niveau 1
 ESCI (ESCALIER INTERIEUR) - De l'amphi - x2**



Description

Absence de bande podotactile d'éveil sur le palier

Principe

Traiter chaque marche palière par une bande podotactile adhésive contrastée



POSE DE BANDE PODOTACTILE	qtés	estim	détail	TOTAL
	estim	unit HT	€ HT	
nombre de bandes	3			
bande podotactile				
TOTAL				450

MAITRE D'OUVRAGE
UNIVERSITE DU SUD-TOULON VAR

Site
19 - Bâtiment S - La Garde

Localisation
**Avenue de l'Université
 LA GARDE**

Obstacle critique n° **C15.3**

**Fonction Niveau 1
 ESCI (ESCALIER INTERIEUR) - De l'amphi - x2**



Description

Absence de main courante

Principe

Pose d'une main courante de chaque côté de l'escalier sur le mur



POSE MAIN COURANTE	qtés	estim	détail	TOTAL
	estim	unit HT	€ HT	
quantité	2			3 000
main courante sur écuys finitions, peinture				
TOTAL				3 000

MAITRE D'OUVRAGE
UNIVERSITE DU SUD-TOULON VAR

Site
19 - Bâtiment S - La Garde

Localisation
**Avenue de l'Université
 LA GARDE**

Obstacle critique n° **C16.1**

Fonction Niveau 1
PBLA (SALLE RECEVANT DU PUBLIC ASSIS) - Amphithéâtre



Description

Absence de mobilier adapté

Principe

Installer des postes de travail avec un mobilier adapté en haut des gradins



AMENAGEMENT POSTES TRAVAIL ADAPTES	qtés	estim	détail	TOTAL
	estim	unit HT	€ HT	
quantité	4			
fourniture et pose mobilier adapté raccords et finitions				
TOTAL				600

MAITRE D'OUVRAGE
UNIVERSITE DU SUD-TOULON VAR

Site
19 - Bâtiment S - La Garde

Localisation
**Avenue de l'Université
LA GARDE**

Obstacle critique n° **C17.1**

Fonction Niveau 1
BURE (BUREAU) - Secrétariat - x2




Description

Boîte aux lettres mal positionnée (hauteur excessive) ht = 150 cm

Principe

Boîte aux lettres à déplacer à une hauteur conforme (comprise entre 90 et 130 cm)

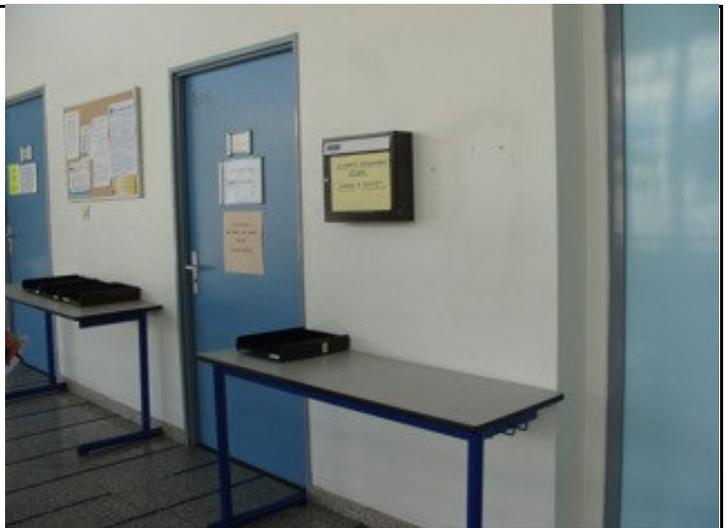

PETITS TRAVAUX EN INTERNE

MAITRE D'OUVRAGE
UNIVERSITE DU SUD-TOULON VAR

Site
19 - Bâtiment S - La Garde

Localisation
**Avenue de l'Université
LA GARDE**

Obstacle critique n° **C17.2**

Fonction Niveau 1
BURE (BUREAU) - Secrétariat - x2



Description

Zone de lecture et d'écriture inexistantes

Principe

Poser une tablette à 80 cm de hauteur avec une hauteur libre de 70 cm sous plan et 30 cm de profondeur, rabattable



POSE TABLETTE	qtés estim	estim unit HT	détail € HT	TOTAL € HT	
menuiserie finitions	1				
			TOTAL	600	

MAITRE D'OUVRAGE
UNIVERSITE DU SUD-TOULON VAR

Site
19 - Bâtiment S - La Garde

Localisation
**Avenue de l'Université
LA GARDE**

Obstacle critique n° **C18.1**

Fonction Niveau 1
CHIN (CHEMINEMENT INTERIEUR) - Rampe



Description

Absence de palier d'arrivée sur le seuil

Principe

Reste inchangé
La configuration ne permet pas la création
d'un palier avec rampe de pente conforme
(présence de bureaux)
Aide à la personne le cas échéant



PAS DE PRECONISATION BATIMENT

MAITRE D'OUVRAGE
UNIVERSITE DU SUD-TOULON VAR

Site
19 - Bâtiment S - La Garde

Localisation
**Avenue de l'Université
LA GARDE**

Obstacle critique n° **C18.2**

Fonction Niveau 1
CHIN (CHEMINEMENT INTERIEUR) - Rampe



Description

Effort à l'ouverture excessif

Principe

Entretenir le mécanisme de porte



PETITS TRAVAUX EN INTERNE

MAITRE D'OUVRAGE
UNIVERSITE DU SUD-TOULON VAR

Site
19 - Bâtiment S - La Garde

Localisation
**Avenue de l'Université
LA GARDE**

Obstacle critique n° **C19.1**

**Fonction Niveau 1
SNTR (SANITAIRE) - x2**



Description

Effort à l'ouverture excessif

Principe

Entretien le mécanisme de porte



PETITS TRAVAUX EN INTERNE

MAITRE D'OUVRAGE
UNIVERSITE DU SUD-TOULON VAR

Site
19 - Bâtiment S - La Garde

Localisation
**Avenue de l'Université
 LA GARDE**

Obstacle critique n° **C19.2**

**Fonction Niveau 1
 SNTR (SANITAIRE) - x2**



Description

Absence de sanitaire adapté à tous

Principe

Créer un sanitaire mixte adapté à tous avec des dimensions conformes et des équipements règlementaires à partir des deux cabinets existants



SANITAIRE modification en existant	qtés	estim	détail	TOTAL
	estim	unit HT	€ HT	€ HT
	1			
dépose des équipements existants démonte et remonte cloison pose bloc porte conforme (0,90 m de passage libre minimum) raccord alimentation et vidange pose d'un WC (h= entre 46 et 50cm) pose d'un lave mains avec siphon décentré robinetterie mélangeur monobranche barre d'appui coudée (h= entre 70 et 80 cm) raccord du revêtement de sol raccord du revêtement mural appareillage câblage électrique adapté enduits+peinture+signalétique				
TOTAL				7 500

MAITRE D'OUVRAGE
UNIVERSITE DU SUD-TOULON VAR

Site
19 - Bâtiment S - La Garde

Localisation
**Avenue de l'Université
 LA GARDE**

Obstacle critique n° **C19.3**

**Fonction Niveau 1
 SNTR (SANITAIRE) - x2**



Description
**Hauteur des équipements non conforme
 Absence de lavabo adapté**

Principe

Remplacer par un lavabo, et une robinetterie adaptés
 Respecter 30 cm de profondeur, 70 cm de hauteur et 60 cm de largeur pour un évidement confortable sous lavabo
 Rabaisser les équipements à une hauteur conforme



SANITAIRE mise en conformité	qtés estim	estim unit HT	détail € HT	TOTAL € HT
dépose des équipements existants installation de lavabo (hauteur conforme 80 cm) et siphon décentré robinetterie mélangeur monobranche raccord alimentation et vidange déplacement équipement (ht comprise entre 90 et 130 cm) déplacement miroir (ht maxi bas du miroir 105 cm) travaux d'adaptation raccords revêtements et finitions				
			TOTAL	1 300